

N32G030x 系列勘误手册 V1.5.0



目录

1	勘误	勘误列表			
2	电源	控制(PWR)	3		
	2.1	电源掉电后再上电	3		
	2.2	支持 STOP+模式	3		
3	复位	和时钟控制(RCC)	4		
	3.1	运行程序时,LSI 有偏差	4		
	3.2	LSE 受相邻管脚翻转干扰	4		
	3.3	HSE 不稳导致芯片跑飞	4		
4	GPIC	O 和 AFIO	5		
	4.1	GPIO 模拟功能	5		
	4.2	IO 倒灌电流	5		
5	模拟	/数字转换(ADC)	6		
	5.1	ADC 注入通道触发规则通道转换	6		
	5.2	ADC 注入通道转换	6		
6	串行	外设接口(SPI)	6		
	6.1	SPI 接口	6		
	6.1.1	使能 CRC 时 SPI 波特率设置	6		
	6.1.2	从模式 CRC 校验	7		
	6.1.3	1.8V~2.0V 供电时,SPI 数据速率可能达不到 18Mbps	7		
	6.2	I2S 接口	8		
	6.2.1	PCM 长帧模式	8		
	6.2.2	I2S 主时钟没有输出	8		
7	I2C	接口	9		
	7.1	当前字节传输前必须被管理的软件事件	9		
	7.2	单次读取单字节时的注意事项	9		
	7.3	与其他外设同时使用 DMA	10		
	7.4	标准模式下 STOP 建立时间超过最小值限制	10		

1

国民技术股份有限公司 NSING TECHNOLOGIES INC.

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



8	;	通用同步异步接收器(USART)	11
	8.1	校验错误标志	11
	8.2	2 RTS 硬件流控	11
9	,	定时器 (TIM)	12
	9.1	定时器重复捕获检测	12
	9.2	2 高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件	12
	9.3	B 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换	12
1() ′	低功耗定时器(LPTIM)	13
	10.	.1 LPTIM COUNTMODE 计数	13
11	l ģ	实时时钟(RTC)	14
	11.	.1 RTC 计时	14
	11.	.2 RTC 亚秒匹配	14
	11.	.3 RTC 秒匹配	14
	11.	.4 RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化	15
	11.	.5 RTC 误触发 TISOVF 标志位	15
	11.	.6 RTC_DATA 寄存器锁定	15
12	2 7	芯片丝印及版本说明	16
13	3)	版本历史	17
14	.)	声明	18

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



1 勘误列表

表 1-1 勘误概述

	芯片版本			
	A版	B版		
章节 2: 电源控制 (PWR)	章节 2.1: 电源掉电后再上电		•	
早月2: 电磁江闸(1mk)	章节 2. 2: 支持 STOP+模式		•	-
	章节 3.1: 运行程序时,LSI 有偏差		•	•
章节 3: 复位和时钟控制(RCC)	章节 3.2: LSE 受相邻管脚影响		•	•
	章节 3.3: HSE 不稳导致芯片跑飞		•	•
章节 4: GPIO 和 AFIO	章节 4.1: GPIO 模拟功能		•	•
平 1 1: 01 10 7H MI 10	章节 4.2: 10 倒灌电流		•	•
章节 5: 模拟/数字转换(ADC)	章节 5.1: ADC 注入通道触发规则通道转换		•	•
平10: (KJM/ 数] 农民(IDC)	章节 5.2: ADC 注入通道转换		•	-
	章节 6.1: SPI 接 口	章节 6.1.1: 使能 CRC 时 SPI 波特率设置	•	•
		章节 6.1.2: 从模式 CRC 校验	•	•
章节 6: 串行外设接口(SPI)		章节 6.1.3: 1.8V~2.0V 供电时, SPI 数据速率可能达不到18Mbps	•	•
	章节 6. 2: I2S 接 口	章节 6.2.1: PCM 长帧模式	•	•
		章节 6. 2. 2: I2S 主时钟没有输 出	•	_
	章节 7.1: 当前字节传输前必须被管理的软件事件		•	•
章节 7: 12C 接口	章节 7.2: 单次读取	单字节时的注意事项	•	•



	章节 7. 3: 与其他外设同时使用 DMA -
	章节 7.4: 标准模式下 STOP 建立时间超过最小值限制 ●
章节8:通用同步异步接收器	章节 8.1: 校验错误标志
(USART)	章节 8. 2: RTS 硬件流控 ●
	章节 9.1: 定时器重复捕获检测 ●
章节 9: 定时器 (TIM)	章节 9. 2: 高级定时器与通用定时器在特定情况下无 法产生比较事件
	章节 9. 3: 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换
章节 10: 低功耗定时器(LPTIM)	章节 10.1: LPTIM COUNTMODE 计数
	章节 11.1: RTC 计时 -
	章节 11.2: RTC 亚秒匹配
章节 11: 实时时钟 (RTC)	章节 11. 3: RTC 秒匹配 ●
[中 11: 头的的钾(KIC)	章节 11.4: RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化 ●
	章节 11.5: RTC 误触发 TISOVF 标志
	章节 11. 6: RTC_DATA 寄存器锁定



2 电源控制 (PWR)

2.1 电源掉电后再上电

描述

电源掉电,不完全掉电至 1.6V 左右再上电到正常工作电压,可能上电不成功。

解决方法

MCU 掉电时,需保证芯片 VDD 电压降至 100mV 以下,然后再上电到正常工作电压。

2.2 支持 STOP+模式

描述

A 版本支持 STOP+模式, B 版本为解决 IO 倒灌先于 VDD 上电引起的小概率上电失败问题,删除了 STOP+模式。

解决方法

在配置 STOP 模式时,需禁用 STOPPLUSEN 位,选择 PDSTOP 位进入 STOP 模式。功耗可能会有 微小的变化(STOP 功耗符合数据手册标定参数)。



3 复位和时钟控制 (RCC)

3.1 运行程序时, LSI 有偏差

描述

LSI 在运行程序时 Jitter 较大,平均频率(1S时间)30K±1KHz,瞬时频率20K~45KHz。

解决方法

精确定时建议客户用 LSE, 不要用 LSI。

3.2 LSE 受相邻管脚翻转干扰

描述

当 LSE 相邻管脚翻转时,会对 LSE 时钟频率产生影响。

解决方法

避免LSE相邻管脚翻转。

3.3 HSE 不稳导致芯片跑飞

描述

当使能 HSE,等待 HSE Ready 标志置起后直接运行代码,系统程序可能因为 HSE 时钟不稳定导致程序跑飞。

解决方法

使能 HSE 后,增加 10ms 左右的软件延时,再等待 HSE Ready 置位后运行代码。



4 GPIO和AFIO

4.1 GPIO 模拟功能

描述

PA1/PA2/PA3/PA4 这 4 个 GPI0 在输出高电平状态下,切换成模拟功能时,在切换过程中会短暂出现输出电压有 30mv 左右的压降。

解决方法

避免上述使用方法。

4.2 IO 倒灌电流

描述

不支持 failsafe 的 IO 如果先于 VDD 上电,此时有可能出现异常,出现异常后外部管脚复位无法恢复正常。

5 / 18

解决办法

建议客户使用时 VDD 的上电优先于 IO 上电。



5 模拟/数字转换(ADC)

5.1 ADC 注入通道触发规则通道转换

描述

ADC 连续转换,规则通道外部触发不使能,软件或硬件触发注入通道转换时,规则通道可能会被启 动转换,规则通道转换相应的状态位会置起。

解决方法

忽略规则通道产生的标志位及数据。

5.2 ADC 注入通道转换

描述

规则通道转换完成瞬间触发注入通道转换,注入通道转换无法完成。

解决方法

无

6 串行外设接口(SPI)

6.1SPI 接口

6.1.1 使能 CRC 时 SPI 波特率设置

描述

当开启 CRC 校验功能时, 取决于 SPI 接口的工作环境, 例如板级延时,环境温度等, SPI 主从均 会出现 CRC 校验异常。

实验室理想常温环境, 当 SPI 时钟大于 14MHz 时, 可能出现 CRC 校验异常报错。

解决方法

开启 CRC 功能时,建议 CRC 时钟频率配置不大于 14MHz。

当出现 CRC 异常出错时, 降低 SPI 波特率配置。

国民技术股份有限公司 NSING TECHNOLOGIES INC.



6.1.2从模式 CRC 校验

描述

SPI 工作在从模式并且已经使能了 CRC 校验,即使 NSS 引脚为高电平,只要 SPI 接收到时钟信号,仍然会进行 CRC 计算

解决方法

在使用 CRC 校验前, 先将 CRC 数据寄存器清空, 以便主从设备 CRC 校验保持同步清空步骤如下:

- 1. SPI 使能位复位(置 0)
- 2. CRC 校验位复位 (置 0)
- 3. CRC 校验位置位(置1)
- 4. SPI 使能位置位(置1)

6.1.31.8V~2.0V 供电时, SPI 数据速率可能达不到 18Mbps

描述

1.8V²2.0V 供电时, 取决于 IO 及板级布线延时特性, SPI 数据速率可能达不到 18Mbps. 实验室理想环境下测到的最高通信速率为:

-25°C~45°C 可以达到 18Mbps。

 -40° C ~ -25° C, 45° C -105° C : 12Mbps $_{\circ}$

解决方法

客户若有 1.8V 高温、低温 SPI 通信需求时,建议联系国民技术公司技术支持。



6.2 I2S 接口

6.2.1 PCM 长帧模式

描述

当 I2S 工作在主模式, PCM 长帧模式, 数据格式为 "32bit" 或 "16bit 扩展到 32bit" 时, WS 信号是每 16bit 一个周期而不是 32bit。

解决方法

当 I2S 是主模式且必须使用长帧模式时,应当使用 16bit 数据模式。

6.2.2 I2S 主时钟没有输出

描述

当 I2S 工作在主模式, 开启 MCLK 使能, I2S 传输开始后 MCLK 没有输出

解决方法

无。



7 I2C 接口

7.1 当前字节传输前必须被管理的软件事件

描述

在 EV7、EV7_1、EV6_1、EV6、EV2、EV8 和 EV3 事件发生时,必须在当前字节传输之前对事件进行处理,否则可能会出现多读一个字节、读取到重复数据或丢失数据的问题。

如果在停止信号生成之前,软件没有读取第 N-1 个数据,则移位寄存器中的第 N 个数据会被损坏(向左移动一位)。

解决方法

- 1. 使用 I2C 传输大于一个字节时,尽量使用 DMA 方式
- 2. 使用 I2C 中断时,将中断优先级调至应用程序的最高优先级
- 3. 当读取数据到达第 N-1 个字节时:
 - a) 检测 BSF 为 1
 - b) 配置 SCL 为 GPIO 开漏输出,并设为 0
 - c) 设置 STOPGEN 为 1
 - d) 读取第 N-1 个字节
 - e) 配置 SCL 为 I2C 复用功能开漏输出模式
 - f) 读取最后一个字节

7.2 单次读取单字节时的注意事项

描述

在主机读模式,读取的字节长度为单字节时,可能会出现读取数据错误。

解决方法

- 1. 单字节读取时:
 - a) 收到 ADDRF 之后
 - b) 设置 ACKEN 位为 0
 - c) 清除 ADDRF 位 (通过先读 STS1 再读 STS2 清除)
 - d) 设置 STOPGEN 为 1
 - e) 读取一字节数据。



7.3 与其他外设同时使用 DMA

描述

I2C 在使用 DMA 通信期间,如果有别的外设也在使用 DMA,会导致 I2C 通信异常。

解决方法

有两种规避措施:

- 1. I2C在使用DMA通信期间,关闭其他外设DMA。
- 2. 在数据接收到倒数第二个字节时,置起I2C->CTRL2的DMALAST位

7.4 标准模式下 STOP 建立时间超过最小值限制

描述:

主机模式下: 通讯速率为 100K 的情况下, 触发了从机的时钟延展后, STOP 建立时间会小于 4us。

解决方法:

建议根据从机外设时序要求,降低通讯速率到50K及以下.



8 通用同步异步接收器(USART)

8.1校验错误标志

描述

在接收一个字节数据期间,接收到停止位之前,检测到校验错误,校验错误标志位被置起,在此期间,校验错误标志位不能通过软件方式(读状态寄存器,再读数据寄存器)清除。若使能了校验错误中断,会多次进入校验错误中断处理函数。

解决方法

在读数据缓冲区标志位被置起,接收到数据后,再进行清校验错误标志位操作。若使能了校验错误中断,为避免多次进入中断处理函数,在第一次进入校验错误中断时,关闭校验错误中断,接收到数据后,再重新打开校验错误中断。

8.2 RTS 硬件流控

描述

使能 RTS 硬件流控,USART 在接收到数据时,RTS 信号会自动拉高,如果这个字节数据未及时从数据寄存器中读出,且此时一个新的字节被发送到 USART(违反流控协议),RTS 信号会重新拉低。 USART 重新等待接收下一帧数据。

解决方法

在接收到下一个新数据前,及时将数据从数据寄存器中读出。



9 定时器 (TIM)

9.1 定时器重复捕获检测

描述

当读取捕获数据寄存器数据时(正常情况下,读取数据寄存器操作会导致捕获标志被清除),外部 产生了一个触发捕获,即使前一个捕获已经被正确读取了且新的捕获数据也被准确的送到寄存器 中,但是重复捕获标志还是被检测到了。系统在重复捕获临界,但是没有捕获数据丢失。

解决方法

无

9.2 高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件

描述

在边沿对齐模式,向上计数 PWM1 模式下,当前 PWM 周期 CCDATx 影子寄存器>=AR 值时,下一个 PWM 周期 CCDATx 的影子寄存器值是 0, 在这个 PWM 周期计数器为 0 的时刻, 虽然计数值=CCDATx 影子寄 存器的值=0且 OCxREF=0, 但仍不会产生比较事件。

解决方法

如果不要求"比较事件产生在计数器值=CCDATx的影子寄存器值=0"的时刻,可通过另一个通道产 生的比较事件替代未产生的比较事件。

9.3 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换

描述

TIM 在其他模式(冻结模式除外)切换为 PWM1/2 模式时,如果 PWM 的占空比为 100%或 0%,那么无 法成功切换到 PWM1/2 模式,此时 PWM 占空比修改为非 100%或 0%时可以成功切换到 PWM1/2 模式输 出。

解决方法

在强制有效/强制无效/通道匹配有效/通道匹配无效模式切换为100%或0%占空比的PWM1/2模式时, 通过修改 CCxP 实现 100%或 0%占空比。

翻转模式切换为 100%或 0%占空比的 PWM1/2 模式, 无解决方案。



10 低功耗定时器 (LPTIM)

10.1 LPTIM COUNTMODE 计数

描述

配置 LPTIM 时钟源选择为内部时钟源计时,计数器模式为计数器根据 LPTIM 外部 Input1 上的每个有效时钟脉冲递增时,计数值 CNT 只能计数到 ARR-1,其它配置可以计数到 ARR。

解决方法

无



11 实时时钟(RTC)

11.1 RTC 计时

描述

RTC 在工作时,外部复位/系统复位都会导致 HSE、LSE、LSI 提供给 RTC 的时钟暂停,从而导致 RTC 计数暂停。

解决方法

无

11.2 RTC 亚秒匹配

描述

RTC 可编程闹钟功能,不使能匹配日期、时、分钟和秒,只使能匹配亚秒(即在每一秒中亚秒匹配 时产生闹钟中断)。在闹钟功能使能后的第一次亚秒匹配时无法产生闹钟中断,之后每次亚秒匹配 产生闹钟中断正常。

解决方法

无

11.3 RTC 秒匹配

描述

闹钟配置秒匹配,芯片进入 SLEEP 模式,当产生闹钟中断将芯片从 SLEEP 唤醒,并且执行完中断处 理函数(只做清除该中断标志位的操作)后,立即进入STOP模式,下一个闹钟中断无法将芯片从 STOP 模式唤醒。

解决方法

设置 RTC 时间前,需要进入 RTC 初始化模式,进入 RTC 初始化模式前需要等待亚秒寄存器的值小于 同步预分频值,且不能为0。



11.4 RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化

描述

1 秒内多次初始化 RTC 日历功能, 导致 RTC 闹钟中断无法产生。

解决方法

两次 RTC 日历初始化间的间隔至少为 1 秒。

11.5 RTC 误触发 TISOVF 标志位

描述

当系统从 STANDBY 模式唤醒, 或者 IWDG 超时产生系统复位时, RTC 会概率性误触发 TISOVF 标志位

解决方法

在进入 STANDBY 模式或者 IWDG 超时之前, 当 SHOPF 标志位为 0 时, 配置一次 RTC_SCTRL. SUBF[14:0]寄存器,该标志位会被置1。等到SHOPF标志位再次为0时,第二次配置 RTC_SCTRL. SUBF[14:0]寄存器即可:注意在软件执行上述过程中,不可以触发 NRST。

11.6 RTC DATA 寄存器锁定

描述


- 1. 系统软件复位之前,读完 RTC SUBS 或 RTC TSH 影子寄存器后没有读 RTC DATE 寄存器,系统软件 复位后初始化 RTC 而不配置或者读取 RTC_DATE 寄存器时, RTC_DATE 寄存器恢复默认值;
- 2. 读日历时,读完 RTC SUBS 或 RTC TSH 影子寄存器后,RTC DATE 寄存器值一直保持不变;

解决方法

- 1. 初始化 RTC 之前读一下 RTC DATE 寄存器;
- 2. 读完 RTC SUBS 或 RTC TSH 影子寄存器后,读一下 RTC DATE 寄存器;



12 芯片丝印及版本说明

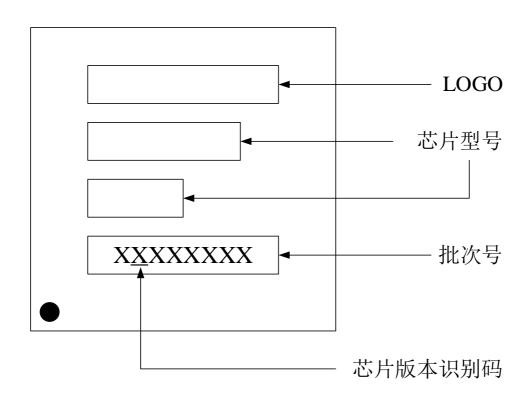



13 版本历史

日期	版本	修改
2022.3.18	V1.0	1. 初始版本
2022.6.15	V1.1	 增加 9.2 章节,高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件 修改 3.1 章节,不指定翻转频率和管脚的具体值 删除水印,修改声明 增加 11.4 章节,RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化
2022.9.28	V1.2	 增加 6.1.3 补充 6.1.1 增加 3.1
2023.7.31	V1.3.0	 增加 3.3 章节 增加 11.5 章节 增加 11.6 章节
2023.8.11	V1.4.0	1. 增加 2.2 章节
2025.09.25	V1.5.0	1. 增加 7.4 章节 2. 增加 9.3 章节



14 声明

国民技术股份有限公司(下称"国民技术")对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖,此文档及其中描述的国民技术产品(下称"产品")为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌(如有)仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯,但即便如此,并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时,使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性,国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证,如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下,有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失,则此类应用被视为"不安全使用"。

不安全使用包括但不限于: 外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担,同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、 支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任,国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可,任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。