

N32G401 系列勘误手册 V1.1.0



目录

| 1 | | 勘误 | 列表 | . 1 |
|--------------|-----|-------|------------------------------------|-----|
| 2 | | 电源 | 控制(PWR) | .2 |
| | 2.1 | l | 按 NRST 按键无法从 DEBUG STOP2 模式下复位 | . 2 |
| 3 | | 定时 | 器(TIM) | .3 |
| | 3.1 | l | TIM1/2/3/4/5/8 在特定情况下无法产生比较事件 | .3 |
| | 3.2 | 2 | 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换 | .3 |
| 4 | | 串行 | 外设接口(SPI) | . 4 |
| | 4.1 | l | I2S 接口 | . 4 |
| | | 4.1.1 | PCM 长帧模式 | . 4 |
| 5 | | 实时 | 时钟(RTC) | .5 |
| | 5.1 | l | RTC 自动唤醒 | . 5 |
| | 5.2 | 2 | 芯片进入 STANDBY 模式同时产生 RTC 唤醒事件导致无法唤醒 | . 5 |
| | 5.3 | 3 | RTC 日历功能 1 秒内不能多次初始化 | . 5 |
| | 5.4 | 4 | RTC 误触发 TISOVF 标志位 | . 5 |
| | 5.5 | 5 | RTC 对亚秒进行 SHIFT 操作导致当前唤醒时间不准 | . 6 |
| | 5.6 | 5 | RTC_DATE 寄存器锁定 | . 6 |
| 6 | | GPIC | O 和 AFIO | .7 |
| | 6.1 | l | 上电时 IO 出现毛刺 | .7 |
| 7 控制器局域网 CAN | | | 器局域网 CAN | .8 |
| | 7.1 | l | CAN 主动错误 | . 8 |
| 8 | | I2C | 接口 | .9 |
| | 8.1 | l | 标准模式下 STOP 建立时间超过最小值限制 | .9 |
| 9 | | 芯片 | 丝印及版本说明 | 10 |
| 10 |) | 版本 | 历史 | 11 |
| | | | | |



1 勘误列表

表 1-1 勘误概述

| | 芯片版本 | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| | C版 | D版 | | |
| 章节 2: 电源控制 (PWR) | 2: 电源控制(PWR) 章节 2.1: 按 NRST 按键无法从 DEBUG STOP2 模式下复位 | | • | |
| 章节 3: 定时器 (TIM) | 章节 3.1: TIM1/2/3/4/5/8 在特定情况下无法产生比较事件 | | • | • |
| 早 □ 3: 定 □ 裔(HM) | 章节 3.2: 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换 | | • | • |
| 章节 4: 串行外设接口(SPI) | 章节 4.1: I2S 接口 | 章节 4.1.1: PCM 长帧模式 | • | • |
| | 章节 5.1: RTC 自动唤醒 | | • | • |
| | 章节 5.2: 芯片进入 STANDBY 之前产生 RTC 唤醒事件导致 无法唤醒 | | • | |
| 章节 5:实时时钟(RTC) | 章节 5.3: RTC 日历功能 1 秒内不能多次初始化 | | • | |
| | 章节 5.4: RTC 误触发 TISOVF 标志位 | | • | |
| | 章节 5.5: RTC 对亚秒进行 shfit 操作导致当前唤醒时间不准 | | • | • |
| | 章节 5.6: RTC_DATE 寄存器锁定 | | • | • |
| 章节 6: GPIO 和 AFIO | 章节 6.1: 上电时 IO 会有毛刺 | | • | |
| 章节 7: 控制器局域网 CAN | 章节 7.1: CAN 主动错误 | | • | |
| 章节 8: I2C 接口 | 章节 8.1: 标准模式下 S | TOP 建立事件超过最小值限制 | • | • |



2 电源控制 (PWR)

2.1按 NRST 按键无法从 DEBUG STOP2 模式下复位

描述

当 DBG_CTRL.STOP 位置 1, 芯片进入 STOP2 模式后, 按下 NRST 按键芯片无法复位。

解决方法

芯片进入 STOP2 模式前,将 DBG_CTRL.STOP 位清零。



3 定时器 (TIM)

3.1 TIM1/2/3/4/5/8 在特定情况下无法产生比较事件

描述

在边沿对齐模式,向上计数 PWM1 模式下,当前 PWM 周期 CCDATx 影子寄存器>=AR 值时,下一个 PWM 周期 CCDATx 的影子寄存器值是 0,在这个 PWM 周期计数器为 0 的时刻,虽然计数值 =CCDATx 影子寄存器的值=0 且 OCxREF=0,但仍不会产生比较事件。

解决方法

如果不要求"比较事件产生在计数值=比较值的影子寄存器=0"的时刻,可通过另一个通道产生的比较事件替代未产生的比较事件。

3.2 定时器 0%或 100%占空比 PWM 输出模式切换

描述

TIM 在其他模式(冻结模式除外)切换为 PWM1/2 模式时,如果 PWM 的占空比为 100%或 0%,那么无法成功切换到 PWM1/2 模式,此时 PWM 占空比修改为非 100%或 0%时可以成功切换到 PWM1/2 模式输出。

解决方法

在强制有效/强制无效/通道匹配有效/通道匹配无效模式切换为 100%或 0% 占空比的 PWM1/2 模式时,通过修改 CCxP 实现 100%或 0% 占空比。

翻转模式切换为 100%或 0% 占空比的 PWM1/2 模式, 无解决方案。



- 4 串行外设接口(SPI)
- 4.1**I2S**接口

4.1.1 PCM 长帧模式

描述

当 I2S 工作在主模式,PCM 长帧模式,数据格式为"32bit" 或"16bit 扩展到 32bit" 时,WS 信号是每 16bit 一个周期而不是 32bit。

解决方法

当 I2S 是主模式且必须使用长帧模式时,应当使用 16bit 数据模式。



5 实时时钟(RTC)

5.1RTC 自动唤醒

描述

RTC 日历设置完成以后,配置自动唤醒功能,从使能自动唤醒到第一次唤醒的时间比唤醒自动重装载值小,后续的自动唤醒时间正常。

解决方法

忽略第一次唤醒。

5.2芯片进入 STANDBY 模式同时产生 RTC 唤醒事件导致无法唤醒

描述

芯片在进入 STANDBY 模式的同时,如果产生 RTC 唤醒事件,会导致芯片进入 STANDBY 模式后唤不醒。

解决方法

无

5.3 RTC 日历功能 1 秒内不能多次初始化

描述

RTC 日历功能在1秒内多次进行初始化,导致无法产生RTC 闹钟中断。

解决方法

RTC 日历功能两次初始化间隔要超过1秒。

5.4RTC 误触发 TISOVF 标志位

描述

当系统从 STANDBY 模式唤醒,或者 IWDG 超时产生系统复位时,RTC 会概率性误触发 TISOVF 标志位

解决方法

在进入 STANDBY 模式或者 IWDG 超时产生系统复位之前,当 SHOPF 标志位为 0 时,配置一次 RTC_SCTRL.SUBF[14:0]寄存器,SHOPF 标志位会被置 1。等到 SHOPF 标志位再次为 0 时,第二次配置 RTC_SCTRL.SUBF[14:0]寄存器即可,注意在软件执行过程中不可以触发 NRST。



5.5 RTC 对亚秒进行 shift 操作导致当前唤醒时间不准

描述

当 RTC 配置成周期性唤醒后,在触发周期性唤醒前对亚秒进行 shift 操作,会导致当前唤醒时间与设定时间不一致,后续唤醒时间正常。

解决方法

无

5.6RTC DATE 寄存器锁定

描述

- 1. 系统软件复位之前,读完 RTC_SUBS 或 RTC_TSH 影子寄存器后没有读 RTC_DATE 寄存器,系 统软件复位后初始化 RTC 而不配置或者读取 RTC_DATE 寄存器时,RTC_DATE 寄存器恢复默认值;
- 2. 读日历时,读完 RTC_SUBS 或 RTC_TSH 影子寄存器后,RTC_DATE 寄存器值一直保持不变;

解决方法

- 1. 初始化 RTC 之前读一下 RTC DATE 寄存器;
- 2. 读完 RTC SUBS 或 RTC TSH 影子寄存器后,读一下 RTC DATE 寄存器;



6 GPIO 和 AFIO


6.1上电时 IO 出现毛刺

描述

当 MCU 上电时, 部分 IO 会有毛刺出现。

解决方法

当 IO 作为输入时,毛刺对芯片没有影响;当 IO 作为输出时,外接 2000hm 电阻和 0.1uF 电容进行滤波。

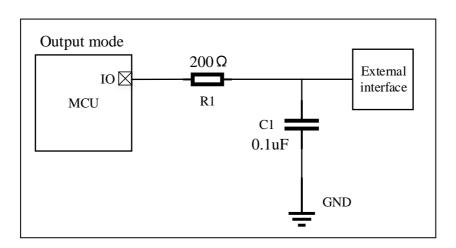



7 控制器局域网 CAN

7.1 CAN 主动错误

描述

CAN 处于正常模式下, CAN bit 位硬同步后如果总线其它节点的波特率偏差过大(接近或者超过同步段),则 CAN 模块容易报主动错误

解决方法

无



8 I2C接口

8.1 标准模式下 STOP 建立时间超过最小值限制

描述:


主机模式下:通讯速率为 100K 的情况下,触发了从机的时钟延展后,STOP 建立时间会小于 4us。

解决方法

建议根据从机外设时序要求,降低通讯速率到50K及以下。



9 芯片丝印及版本说明

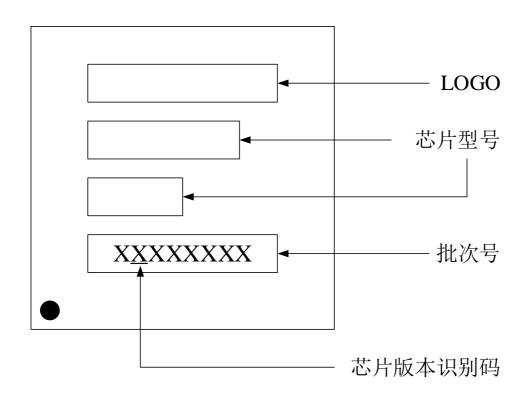



10 版本历史

| 日期 | 版本 | 备注 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|
| 2023.5.19 | V1.0.0 | 初始版本 |
| 2025.9.25 | V1.1.0 | 1. 增加 3.2 章节 |
| | | 2. 增加 8 章节 3. 修改页眉页脚 |



11 声明

国民技术股份有限公司(下称"国民技术")对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖,此文档及其中描述的国民技术产品(下称"产品")为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌(如有)仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯,但即便如此,并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时,使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性,国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证,如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下,有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失,则此类应用被视为"不安全使用"。

不安全使用包括但不限于:外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担,同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用 而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任,国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可,任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。